PAT-NO: ( JP402084677 A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02084677 A

TITLE: TONER CONCENTRATION CONTROLLER FOR COPYING

**MACHINE** 

PUBN-DATE: March 26, 1990

**INVENTOR-INFORMATION:** 

**NAME** 

AIZAWA, HIDEO

INT-CL (IPC): G03G015/08

US-CL-CURRENT: 399/49

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To always obtain stable image quality by controlling the replenishing quantity of toner which is replenished to a developing device according to the adhering quantity of toner which is detected by a toner detection means.

CONSTITUTION: At the time of exchanging developer, the adhering quantity of the toner of an untransferred pattern image which adheres to the surface of a photosensitive body 1 is detected by the toner detection means 16 and a detection level is measured by a toner replenishing quantity control means 20 based on the detected adhering quantity of the toner. According to the detection level, toner replenishment rate is selected so that the replenishing quantity of the toner which is replenished to the developing device 6 may be an optimum value. Thus, the density of an image formed on a transfer paper can be kept uniform and the stable image quality can be always obtained.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

#### ⑩ 日本国特許庁(JP)

命特許出願公開

## @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-84677

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

**49**公開 平成 2 年(1990) 3 月26日

G 03 G 15/08

1 1 5

8807-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

**3**発明の名称 複写機のトナー濃度制御装置

②特 願 昭63-208574

②出 顧 昭63(1988)8月23日

優先権主張

図昭53(1988)6月30日93日本(JP) 1915 昭53-163299

相 沢 秀 雄

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

四代 理 人 弁理士 柏木 明

明 相 書

1. 発明の名称

複写機のトナー濃度制御装置

#### 2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、トナー濃度制御機構を有する複写機のトナー濃度制御装置に関する。

#### 従来の技術

従米の複写機を第4因に基づいて説明する。感 光体1が矢印の方向に回転し始めると、あるタイ ミングをもつて帯電器2がオンされ、その感光体 1の表面が均一に帯電される。この帯電された路 光体1の表面は関示しない光源から出射された光 3により弾光されることにより静電潜像が形成さ れ、その他の露光されない部分の余分な電荷は除 低層4により消去される。その後、静電潜像はカ ラー現像器 5、 風現像器 6 により順次現像される ことにより感光体1の設面にトナー像7が形成さ れる。このトナー像7はレジストローラ8により 挿入された転写紙9にそのトナー像7と逆極性の 電荷として転写器10によつて転写される。この 転写された転写紙9は、分離器11により感光体 1から分離され、定着部12へと導かれていく。 一方、曝光体1の表面に残存したトナー13はク リーニング装置14により除去されることにより

悠光体1の表面は清掃されてもとの位置に戻る。

この場合、転写機10とクリーニング装置14 との間にはPセンサ15が設けられており、この Pセンサ15により感光体1の表面に形成された トナー像7の反射光量を検知して、これによりカ ラー現像器5又は馬現像器6のトナー濃度を制御 している。

#### 発明が解決しようとする問題点

装置においてはトナー補給率を予め最適値に設定 しておくための調整手段がない。すなわち、トナ ー補給時におけるトナー補給率の選択位置に設定 されたものになつており、その後の使用状態を見 越した位置に設定されていないためトナー濃度の 微妙な調整ができず、その結果、どうしても上述 したような問題を取り除くことができないという ことになる。

#### 問題点を解決するための手段

作用

そこで、このような問題点を解決するために、本発明は、現像剤の交換時に感光体表面に未転写パターンを形成し、この形成された未転写パターン像のトナー付着量を検知するトナー検知手段により検知されたトナー付着量に応じて現像器に補給するトナー補給量を制御するトナー補給量制御手段を設けた。

従つて、現像剤の交換時において、感光体の表 面に付着している未転写パターン像のトナー付着 した値と基準値とのズレ量とを比較してそのズレ 量に応じて、その30%組給率の1/4、1/2、 1/1というように補給量を変化させて調整を行 つている。

しかしながら、トナー補給率を予め30%に初期設定しておく理由は何もなく、また、トナー像7の作成時における表面ではつパラツキや感光に引力の作成時における表面では、カラー現像器5や黒現像器6との間のギヤツブのパラツキの場合のでは、カラー現像度の値が変換して、カラー現像度の値が変換して、カラー現像では、多量のトナーは3が一時にがあるような条件下では、多量のトナーしているが、中にに対対な、またでは、そのような条件下では、そのような場所が不足気にないが、逆に転写紙9上の画像液ででしまってしまった。

このような問題は、現像剤の交換時においてトナー補給率を予め最適値に設定しておけばほとんど問題は起らないわけであるが、しかし、従来の

量をトナー検知手段により検知し、その検知されたトナー付着量をもとにトナー補給量制御手段によって検知レベルを測定し、さらに、その検知レベルに応じて現像器に補給されるトナー補給量が最適値となるようにトナー補給率を選択することが可値となり、これにより、転写紙に作成される画像の適度を均っことができる。

#### **夹馅例**

本発明の一実施例を第1回ないし第3回に基づいて説明する。なお、複写機の全体構成については従来技術で説明したのでその説明は省略し、ここでは本発明に係るトナー濃度制御装置のみについて説明する。また、従来装置と同一部分については同一符号を用いる。

感光体1の周囲に設けられた転写器10とクリーニング装置14との間には、前記感光体1の表面に付着したトナー付着量を検知するためにトナー検知手段としてのPセンサ16が配設されている。また、このPセンサ16は検知レベル測定装

配17に接続され、この検知レベル測定装置17 はトナー補給率選択装置18に接続され、さらに、このトナー補給率選択装置18はトナー補給クランチ19に接続されている。なお、前記快知レベル測定装置17と前記トナー補給率選択装置18と前記トナー補給クランチ19は、馬現像器6内のトナー補給クランチ19は、馬現像器6内のトナー補給ローラ21と連絡されている。

さのようなはは、感光体1の表面に行って、感光体1の表面に行って、感光が13の制御をどのようにして行って、現像用のかに対して、現像用のかに対しない。また、この時にあるものとする。この時にあるものとする。この時にあるものとする。この時にあるとなり、一般知られた。この時により検知する。その後により検知ないに、近られ後知しべい(インチング値)の応じて、するによりを表面により、するによりを表面によりには、できるにはいいる。できるいは、できる。には、できるいは

率の最適値が選択される。その後、その選択される。その後、その選択される。との後、その選択されるという。 送られる 2 2 1 8 6 内部のトナー補給クランチ 1 9 に満給ローラ 2 1 8 6 内部のトナー補給量を表達値においてきる。このようにトナー1 3 の補給時において予めトナー 濃度を最適に対することができる。これによって、億光体 1 の表面に付着する 転りの置像を常に安定した状態に保つことができる。

次に、トナー補給率とインチング値との関係を第2回に落づいて説明する。今、検知レベル測測を数置17によつて測定されたインチング値が小小像で、(10%未満)場合、トナー像作成時の現像では大きいため、トナー濃度は低めに制御されましまう。これにより、図示しない現像剤の帯電量は高めとなりこれに遅れて補給されたトナー13との静電力が強くなり画像濃度

は低くなる傾向となる。このような場合には、トナー結約率を通常状態(レベルB) よりも高めの レベルA (45%) に設定することによつて、面像濃度を常に安定した状態に保つことができる。

ここで、インチング値について説明しておく。 トナー13の補給時において、コピー20枚分の 複写動作を行い毎回トナー像7を作成し、それ以 外の部分は全て除電しておく。それら毎回作成さ 

#### 発明の効果

検知レベルを測定し、さらに、その検知レベルに応じて現像器に補給されるトナー補給量が最適値となるようにトナー補給率を選択することが可能となり、これにより、転写紙に作成される画像の適度を均一に保てるため、常に安定した画像品質を得ることができるものである。

#### 4. 図面の簡単な説明


第1 図は本発明の一実施例を示す説明図、第2 図はトナー補給率とインチング値との関係を示す グラフ、第3 図はインチング値を求めるためのフ ローチヤート、第4 図は従来の複写機の全体構成 を示す概報断側面図である。

1 … 感光体、 2 … 帯電器、 5 , 6 … 現像器、 7 … トナー像、 1 0 … 転写器、 1 6 … トナー検知手段、 2 0 … トナー補給量制御手段


出 収 人 株式会社 リコー

代理人 柏木




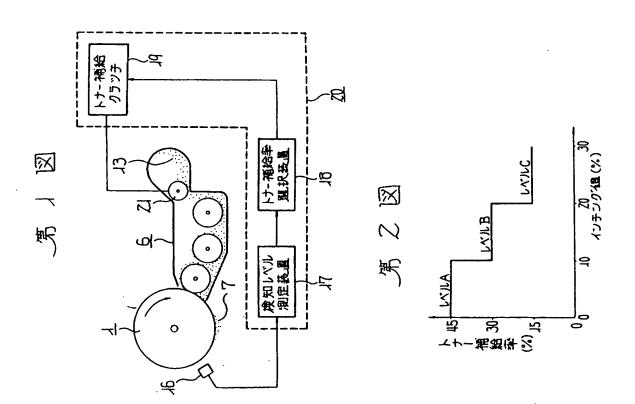

# 第3図

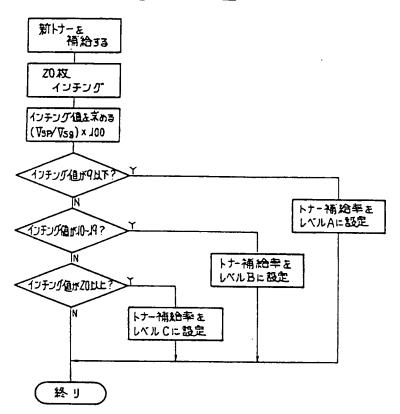

## 第4図

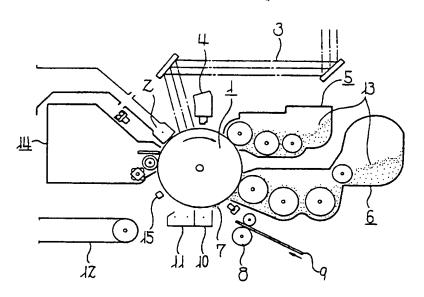

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.